

Schutzmaßnahmen: Staub und Asbest bei Elektroinstallationsarbeiten

Tätigkeit	Immer anzuwendende Schutzmaßnahmen				Zusätzliche Maßnahmen / besondere Anforderungen bei Tätigkeiten an (potenziell) asbesthaltigen Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern
	Abgestimmtes System (Entstauber der Staubklasse M)	Zusätzliche Lüftung des Arbeitsbereichs	Abschottung und Zugang	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	
Bohren	Notwendig	Nicht notwendig	Nicht notwendig	Nicht notwendig	Ausführung nach Vorgaben des BT 30
Dosensenken	Notwendig	Luftreiniger oder Lüften bei mehr als einer Stunde Tätigkeit (20 Löcher) je Schicht	Empfohlen bei mehr als einer Stunde Tätigkeit (20 Löcher) je Schicht mit Staubschutztür	Atemschutz mit P2-Filter verpflichtend	Ausführung nach Vorgaben des BT 60: auf 20 Dosenlöcher je Stunde beschränkt
Stemmen	Notwendig	Luftreiniger oder Fensterlüftung	Empfohlen, Verschleppungen vermeiden mit Staubschutztür	Atemschutz mit P2-Filter verpflichtend	Lüftung: Fensterlüftung verboten, daher Luftreiniger notwendig Abschottung: notwendig mit Staubschutztür Freimessen notwendig
Fräsen von Mauernuten mit starrer Erfassung	Notwendig	Luftreiniger	Notwendig mit Staubschutztür	Atemschutz mit P3-Filter bei maximaler Tätigkeitsdauer von einer Stunde verpflichtend. Bei mehr als einer Stunde je Schicht gebläseunterstützte Atemschutzgeräte verpflichtend*	Lüftung: Fensterlüftung verboten, daher Luftreiniger notwendig Abschottung: notwendig, Zugang über Ein-Kammer-Schleuse erforderlich PSA: Chemikalienschutzanzug (mindestens Typ 5) notwendig Freimessen notwendig
Fräsen von Mauernuten mit flexibler Erfassung (verkapselt)	Notwendig	Luftreiniger oder Fensterlüftung	Empfohlen, Verschleppungen vermeiden mit Staubschutztür	Atemschutz mit P2-Filter verpflichtend	Lüftung: Luftreiniger notwendig, Fensterlüftung verboten Abschottung: notwendig, Zugang über Staubschutztür Freimessen notwendig
Reinigen	Notwendig	Lüftung bei Reinigung fortsetzen	Gegebenenfalls vorhandene Abschottungen erst nach dem Reinigen und dem Freimessen abbauen	Wie bei Tätigkeit	Besonders sorgfältig und gründlich durchführen! Eine vom Verfahren abhängige Freimessung darf erst nach der Reinigung erfolgen. Freigabe Arbeitsbereich erst nach Freimessung

* Aufgrund von Expositionsspitzen erforderlich.